



BMW – občasné přerušení proudu vzduchu z klimatizace

BMW informuje o problému občasného přerušení proudu vzduchu z klimatizace. Tento problém se vyskytuje u různých modelů řady 2,3 a 4. Problém se projevuje u jízdy delší než 30 minut při vysoké okolní teplotě a vysoké vlhkosti vzduchu.

Podle BMW je možnou závadu nasimulovat následujícím postupem:

1. Zapnout klimatizaci.
2. Nesmí být zvolena funkce ECO Pro.
3. Ventilátor zapněte na nejnižší stupeň.
4. Teplotu nastavte po hodnotu 20°C.
5. Délka zkušební jízdy minimálně 30 minut při minimální teplotě okolí 20°C.

Pokud nastane tento problém, dojde z důvodu špatného umístění teplotního čidla na výparníku k zamrznutí výparníku. Řešením je výměna čidla výparníku a přemístění čidla výparníku.

Čidlo výparníku se nalézá na pravé straně před sedadlem spolujezdce. Pro nové umístění čidla výparníku vydala firma BMW pracovní postup s pěti fotografiemi. Bez tohoto návodu není možné správné umístění čidla výparníku.